

Instruções para Montagem e Instalação de Conexões Sanitárias Série TS

Para uso com Gaxetas em PTFE de 2½" e maiores

CUIDADOS COM A SOLDAGEM:
O excesso de calor pode alterar a forma da conexão e afetar a integridade da vedação. Entre em contato com seu representante Swagelok local para mais informações sobre as práticas de soldagem recomendadas.

As Conexões Swagelok Série TS somente devem ser utilizadas com as gaxetas Swagelok para a Série TS.



1. Se usar duas Conexões Série TS...



2. Encaixe a gaxeta da Série TS na ranhura de cada Conexão.



3. Pressione as Conexões uma contra a outra de forma que a gaxeta fique assentada nas duas Conexões.

4. Instale uma braçadeira de alta pressão com 2 parafusos (AJC13HP) e aperte os dois parafusos com a mão (Fig. 1).

⚠ A folga nos dois lados da braçadeira depois dos correspondentes parafusos serem apertados com a mão deve ser maior do que 6,4 mm. Caso contrário, pode ocorrer vazamento depois dos parafusos serem completamente apertados. Use outra braçadeira de alta pressão se a folga depois do aperto manual for inferior a 6,4 mm. Vide os valores de torque para os parafusos na página 7 do catálogo "Componente em Aço Inoxidável para Indústrias de Fluxos Líquidos".

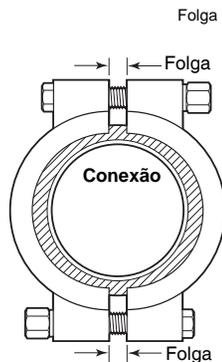


Fig. 1: Seção Transversal